

R. 618 Almenning - Eide.

Se Treggving av Bortne ura.

Introduksjon:

På rv. 618 Almenning - Eide går det ofte sleinsprang fra Bortneura. Vegen ligg i ein kurve forbi ura og slein på beipana er ein fare for trafikk. Laboratorieavd. vart av vedlikeholdet beidne om å sjå på tilhøva og koma med forslag til pikring av ura. Symfaring skjedde den 21 februar 1986 og med på symfaringa var: Ing Gjerd fra anleggsvd, bygmeister Øksholen og opps. ass. Tinden fra vedlikeholdsd. og overing. tegning fra lav. avd. Anleggsvd har midlar på poseller

Skildring av ura

Den ~~ange~~ Rv 618 skyer av foken av ura. Under anleggsarbeidet

er delar av ura sikre med
tørrum for å hindre videre utrasing,
men andre delar ikkje er sikre
i det heile teki. Atter andre
delar er delvis sikre med tørrum,
men ikkje tilstrekkeleg for å
hindre ~~utrasing~~ høge og utgraving
og utrasing sjølv.

Skildring av dei ulike delane

Problem 1. Narast Selje er det ikkje nok
form for sikring. Vegen har ~~skapt~~ ^{skore}
av foken av ura. Det er
lite groft for å fange opp
stein sprang. Ura er ikkje
tjukk på denne staden (omlag 1 meter).
Mellom urmasane og fjellet er
det løshaldig morene. Lang
fjellet renn det vann som
fører med seg materialer frå
morene. Dette fører til at
det til slutt blir utrasing
og at foken av ura er seg
behoven. Fallet frå skienene
vert høge og høge og fjer
vert store og store.

Skal lin få stabilisert uva,
må det ~~de~~ ~~be~~ byggjast ein
mur i betong i fronten av massene
og ~~dermed~~ hindra ^{en} vidare utgraving og
utbasking. Ein må sørgja
for god drenering ~~gjennom muren~~. Likeins
må det leggjast tefrie
materiala (f. eks) stein mellom uva
og muren.

PROBLEM NR 2.

Området lenger aust er det
bort opp ~~terrenn~~. Muren er
imidlertid ikkje tilstrekkeleg høg.
7 Eog med at foten er kutter skjær
det utbasking. Steinar sprett over
muren og fram i vegen. Uvassmassen
kiler på muren.
Området kan sikkert stabilisert
ved å leggja ordna steinfylling
for terrassemuren og til fronten
av uva.

PROBLEM NR. 3.

Vidare mot aust er det
tørrmur som ikkje er tilstrekkeleg høg.
Ein kjem so til ei mykje
støtt parti med ein låg tørrmur.
Bakover er bakken rast ut og
det er ein mykje steil morenevegg.
Kraftige røter held massane på
plass. Videre bakover ligg wa.

~~Utgraving~~ sky hindre utgravingar
blir. Her kan det utvikla seg
til eit større rev. ~~innenfor ei~~
~~lengd på 10-20 meter.~~

Den einaste moglege løysinga
som kan gjerast med enkla
midlar er flanking av skråninga.
Den steile morenskråninga blir
flatert ut. Dette arbeidet kan
by på problem og ein må
vera merksam på kas. under
arbeidet.

O. Fegheim
over.