



Statens vegvesen

Notat

Til: Bjørn Nyhus
Fra: Einar Vie
Kopi:

Saksbehandler/innvalgsnr:
Einar Vie
Vår dato: 09.03.2017
Vår referanse: Fd864B

E16/ Hp53/ m 6131 – 6247. Befaring etter nedfall av stein fra bergskjæring ved Vik i Hole kommune

Det ble meldt om nedfall av stein fra ei bergskjæring ved Vik på E16 Hp 53 mellom m 6131 – 6247 i Hole kommune. Stedet ligger ved avkjøringen mot Shell stasjonen i området. Nedfallet av stein fra denne bergskjæringa ble registrert 28.02.2017. Se vedlagt skjema/hendelsesrapport. Etter henvendelse fra Bjørn Nyhus fra SVV drift – og vedlikehold befarte undertegnede sammen med Bjørn Nyhus og Robert Martinsen fra Driftsentreprenøren NCC bergskjæringa der nedfallet hadde kommet ned. Befaringen ble gjort 03.03.2017. Berget i skjæringa består av kalkstein og kalkholdig leirskifer. En del løst berg/stein i skjæringa kunne observeres fra bakken under befaringen. Det er en viss fare for at mer stein kan komme ned.

Forslag til tiltak:

- Først fjerne vegetasjon i skjæringa mellom m 6131 - 6247, samt oppe på toppen av bergskjæringa. Deretter foretas grundig spett rensk av hele denne bergskjæringa. Se *bilde 1, 2, 3 og 4* som viser det aktuelle skjæringsområdet.
- Utføre vegetasjons rensk i tilstøtende bergskjæringer, både i retning mot Drammen og Hønefoss. Retning mot Shell stasjonen/Drammen: Se *bilde 5 og 6* og mot Hønefoss: *bilde 7*.
- Helt i enden av bergskjæringa mot Shell stasjonen er det ei utstikkende bergblokk. Denne bergblokka bør fjernes. Se *bilde 8*.

Det anbefales av tiltakene som er beskrevet over utføres nå til våren 2017.



Statens vegvesen

Hendelsesrapport

28.02.2017 kl 17:04

Sak/Hendelse	Inntraff	Avsluttet	Hendelser	Type	Detail
640596 / 639958	Ev 16 Vik, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss				
28.02.2017 13:52	28.02.2017 17:00		28.02.2017 13:55 : Politte melder at det skal ha falt en stein ut på E16 ved en fjellskjæring ved Sneill på Vik i Hole. Meldet til politiet har lagt steinen i grøfta, men politiet ønskte å melde det videre for evt kontroll. Sendt Ringerike. 28.02.2017 17:04 : Vakta 0502 melder tilbake at geolog fra SVV skal undersøke stedet.	Hindring	Stein-/jordras

Statens vegvesen

28.02.2017 kl 17:04

Side 1 av 1

Skjema/hendelsesrapport(over): Skred/nedfall av stein fra bergskjæring.



Bilde 1(over): Deler av bergskjæringa mellom m 6131 – 6247 Hp 53 på avkjøringen mot Shell stasjonen ved E16 Vik. Utføre vegetasjons rensk + spett rensk.



Bilde 2(over) Samme bergskjæring som bilde 1; men sett i retning mot Hønefoss. Utføre vegetasjons rensk + spett rensk.



Bilde 3(over): Viser stedvis mye løst berg i skjæringa mellom m 6131 – 6247 Hp 53 ved avkjøring mot Shell stasjonen E16 ved Vik. Utføre vegetasjons rensk + spett rensk.



Bilde 4(over): Vegetasjons rensk + spett rensk mellom m 6131 – 6247 Hp53 ved avkjøring mot Shell stasjonen. E16 ved Vik.



Bilde 5(over): Vegetasjons rensk i tilstøtende bergskjæring i retning mot Shell stasjonen.



Bilde 6(over) Vegetasjons rensk i tilstøtende bergskjæring i avkjøringen til Shell stasjonen.



Bilde 7(over): Vegetasjons rensk nedenfor tilstøtende steinmur og bergskjæring i starten av avkjøringen mot Shell stasjonen. På bildet sett i retning mot Hønefoss.



Bilde 8(over): I enden av bergskjæringa mot Shell stasjonen er det ei utstikkende bergblokk. Det anbefales at denne bergblokka fjernes.

