



1998-04-29 Egil Fuglehaug - 61 27 14 89
Vårt ark.nr.
058-0

Fv318 Berge - Gevorbenhaugen X254 Hp02, km 5,2 - 13,2

Befaring 29/4.98 av EF

Km fra - til	Skade- kategori	Beskrivelse av vegen
5,200-5,320	C	Setninger og store krakeleringer, telekuler på gang
5,320-5,360	A/B	Brukbart
5,360-5,480	(B)/C	Svak veg, halve vegbanen stenget pga dårlig bæreevne, telekuler på veg
5,480-5,550	B	Brukbart
5,550-5,800	C	Svakt, telekoker langs midten av vegen, setninger langs høyre side
5,800-5,850	B/C	Mindre telekuler på gang
5,850-5,920	B	Brukbart
5,920-5,990	C	Store telekoker i vegbanen
5,990-6,030	B	Brukbart
6,030-6,040	C	Store telekoker i vegbanen
6,040-6,150	B	Brukbart, svak høyre vegkant pga oppbløting
6,150-6,160	C	Store telekoker i vegbanen
6,160-6,350	B/C	Ujevnt, mindre setninger, telekoker på gang
6,350-6,650	A/B	Bra veg,
6,650-6,750	B	Jevnt bra, mindre antydninger til svakheter
6,750-6,950	A/B	Bra veg, (Utbedret veg km 6,350-6,950?)
6,950-6,980	B/C	Telekoker på gang
6,980-7,500	B	Jevnt bra bæreevne, ingen skader
7,500-7,770	B	Jevnt bra bæreevne, ingen skader, små antydninger til svakheter
7,770-7,800	B/C	Antydninger til telekoker/svakheter
7,800-7,950	B	Jevnt bra
7,950-8,000	B/C	Svakt, antydninger til telekuler, og krakeleringer av vegbanen
8,000-8,350	A/B	Bra veg
8,350-8,450	B/C	Svakt, telehiv på gang?, manglende grøft er antatt årsak
8,440-8,520	B	Brukbart
8,520-8,850	B	Brukbart, men meget oppbløtt, tilsynelatende bra bæreevne, telen ikke gått ennå?
8,850-9,000	C	Telekoker, setninger
9,000-9,200	B	Meget oppbløtt, men ingen skader. Utbedret parti
9,200-9,300	B/C	Meget oppbløtt, telekuler på gang, lite skader ennå
9,300-9,550	B	Brukbart, men h.side meget svak pga at foten er gravd vekk for å få grøft
9,550-9,700	C	Setninger, store teleskader
9,700-9,860	B	Jevnt bra, ingen skader

Km fra - til	Skade-kategori	Beskrivelse av vegen
9,860-9,880	B/C	Mindre svakheter
9,880-9,980	B	Jevnt bra
9,980-10,020	C	Store telekoker i vegbanen
10,020-10,050	C	Mindre telekoker i vegbanen, svakt
10,050-10,100	B	Brukbart
10,100-10,300	C	Store setninger og telekoker, vatn kommer opp i vegbanen flere steder
10,300-10,400	(B)/C	Svakt, mindre telekuler, meget svak høyre vegkant
10,400-10,650	A/B	Bra veg, utbedret
10,650-10,750	C	Store telekoker i vegbanen
10,750-10,900	B	Jevnt bra
10,900-11,100	B/(C)	Mindre svakheter, meget svak høyre vegkant
11,100-11,150	B	Jevnt bra
11,150-11,190	C	Telekoker i vegbanen
11,190-11,550	A/B	Jevnt bra
11,550-11,650	C	Store setninger og telehiv
11,650-11,700	(B)/C	Mindre telekoker på gang i vegbanen, meget oppbløtt pga dårlig grøft
11,700-12,080	A/B	Jevnt bra, utbedret
12,080-12,110	B/C	Ujevnt, setninger
12,110-12,300	B	Jevnt bra, oppbløtt
12,300-12,450	B/C	Svakere, telekuler på gang, små skader nå
12,450-12,650	(A)/B	Bra
12,650-12,750	(B)/C	Stor setning ved stikkrenne, mindre telekuler i vegbanen, sporete
12,750-12,950	C	Meget svak veg, <u>store</u> telehiv og ujevnt, sporete
12,950-13,100	C	Antatt svak veg, her er det kjørt på store? mengder grus nylig
13,100-13,200	B	Jevnt bra, men veldig oppsprukket dekke de siste 30m

Generelt:

Det var utrolig mye vatn i grunnen, og vegen var gjennomgående meget oppbløtt. Alle grøfter var fylt med vatn, og de dårlige partiene av vegen samsvarte godt med manglende eller dårlige grøfter.

Det som tilsynelatende «reddet» vegen var liten trafikk. Tillatt aksellast var satt ned til 6tonn (29/4?), noe som kanskje burde kommet tidligere.

Registrerte strekninger må sees på som ca km, da bilens speedometer ikke stemte helt ved justering mot km-stolpene.